

# Shearwater Teric

## Uwagi dotyczące wydania oprogramowania sprzętowego

### WERSJA 18 2020.06.01



UWAGA

To wydanie nie jest głównym wydaniem funkcji, ale jest zalecane wszystkim użytkownikom w celu rozwiązania kilku drobnych problemów.

NAPRAWA

Naprawia problem, który w pewnych okolicznościach mógł spowodować błąd w resetowaniu układu nadzorującego. Problem ten był związany z wejściem po naładowaniu w stan czuwania przy niskim poziomie zasilania i nie miał żadnego wpływu na normalną eksploatację ani nie miał żadnych innych negatywnych skutków.

NAPRAWA

Naprawiono błąd polegający na tym, że w CC/BO listy gazów w dzienniku nurkowań były zamienione. Dotyczyło to tylko dziennika nurkowań.

NAPRAWA

Poprawiono błąd wyświetlania w menu polegający na tym, że w trybie pomiaru wartość opcji GTR/SAC była wyświetlana jako „Off (Gauge) Off”/„Wył. (Gauge) Wył.” zamiast tylko „Off (Gauge)”/„Wył. (Gauge)”.

# Shearwater Teric

## Uwagi dotyczące wydania oprogramowania sprzętowego

### WERSJA 17 2020.03.04



UWAGA

To wydanie nie jest głównym wydaniem funkcji, ale jest zalecane wszystkim użytkownikom w celu rozwiązania kilku drobnych problemów.

NAPRAWA

Usuwa problem, w którym w pewnych warunkach urządzenia mogą nie wyłączać się po pozostawieniu ich w ładowarce. Może to spowodować nadmierny pobór mocy przy wyłączonym ekranie, dopóki urządzenie nie zostanie ponownie ręcznie włączone.

NAPRAWA

Poprawiono błąd, który powodował, że przerwa powierzchniowa dłuższa niż 45 dni była nieprawidłowo rejestrowana i wyświetlana. Rejestrowana wartość przerwy powierzchniowej jest teraz ograniczona do maksymalnie 45 dni. W przypadku wartości większej niż 45 dni wyświetlany jest komunikat „> 45 dni”.

ZMIANA

Próg % O<sub>2</sub> do uznania gazu za „gaz dekompresyjny” wynosi teraz 40% O<sub>2</sub> (wcześniej 50%). Jest to teraz zgodne z aktualnym wydaniem Perdix/Petrel/NERD 2.

ZMIANA

Obliczenia SAC do wyświetlania w dzienniku nurkowań zostały nieznacznie zmodyfikowane w celu dopasowania do Perdix AI.

ZMIANA

Dodaje informację „EN250” do ekranu startowego trybu nurkowania w przypadku niektórych modeli.

# Shearwater Teric

## Uwagi dotyczące wydania oprogramowania sprzętowego

### WERSJA 16 2019.05.27



UWAGA

To wydanie jest zalecane dla wszystkich użytkowników Teric. Dodaje ono nowe funkcje i naprawia drobne problemy.


#### NOWOŚĆ

Wersje przetłumaczone. Aktualnie dostępne dla następujących języków:

- 繁體中文 (chiński tradycyjny)
- 简体中文 (chiński uproszczony)
- 日本語 (japoński)
- Español (hiszpański)
- inne języki zostaną dodane, gdy będą gotowe


#### NOWOŚĆ

Dodano opcję niższej częstotliwości dla brzęczyka, która może być lepiej słyszalna przez niektórych użytkowników.

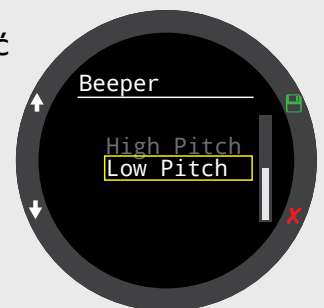

#### USPRAWNIENIE

W układzie OC Rec Standard lokalizację TTS (prawa górna część) można zastąpić alternatywnymi wyświetlaczami.

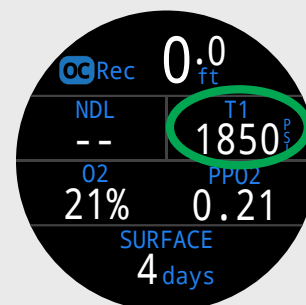

#### ZMIANA

Wartość GF99 jest teraz wyświetlana w kolorze żółtym, gdy przekracza wartość GF High (i nadal jest wyświetlana w kolorze czerwonym, gdy przekracza 100%).

#### ZMIANA

Wartość SurfGF nie jest już wyświetlana w kolorze czerwonym, gdy przekracza 100%. Zamiast tego, kolor SurfGF zależy od aktualnej wartości GF (GF99), więc jeśli aktualna wartość GF99 jest wyższa niż wartość GF High, wartość SurfGF zostanie wyświetlona w kolorze żółtym, a jeśli jest wyższa niż 100% – w kolorze czerwonym.

# Shearwater Teric

## Uwagi dotyczące wydania oprogramowania sprzętowego

### WERSJA 16 2019.05.27

**ZMIANA** Zmieniono zasady dotyczące stosowania limitów MOD i DECO PPO2. Teraz limit MOD jest stosowany tylko dla gazu o najniższej zawartości O2 (a gaz ten musi zawierać mniej niż 50% O2). W trybie BO stosowany jest tylko limit DECO PPO2 (nigdy nie MOD).

**ZMIANA** Zmieniono ostrzeżenia dotyczące PPO2/MOD. Nowe zachowanie:

- Komunikat ostrzegający o wysokim PPO2: uruchamiany tylko w przypadku, gdy  $PPO2 > (\text{Limit wysokiego PPO2} + 0,03)$
- Kodowanie kolorystyczne PPO2: Kolor czerwony, gdy  $PPO2 (\text{Limit wysokiego PPO2} + 0,03)$  LUB  $PPO2 < (\text{Limit niskiego PPO2})$ . Kolor żółty, gdy  $(\text{Limit wysokiego PPO2} - 0,03) < PPO2 \leq (\text{Limit wysokiego PPO2} + 0,03)$ .
- Kodowanie kolorystyczne gazu: Kolor czerwony, gdy  $PPO2 (\text{Limit wysokiego PPO2} + 0,03)$  LUB  $PPO2 < (\text{Limit niskiego PPO2})$ . Kolor żółty, gdy dostępny jest lepszy gaz.
- Kodowanie kolorystyczne MOD trybów OC i BO: Kolor czerwony, gdy  $PPO2 > (\text{Limit wysokiego PPO2} + 0,03)$ . Kolor żółty, gdy  $(\text{Limit wysokiego PPO2} - 0,03) < PPO2 \leq (\text{Limit wysokiego PPO2} + 0,03)$ .
- Kodowanie kolorystyczne MOD CC: Kolor czerwony, gdy  $(PPO2 \text{ rozcieńczalnika}) > (\text{Limit wysokiego PPO2})$ . Kolor żółty, gdy  $(PPO2 \text{ rozcieńczalnika}) > (\text{Limit PPO2 rozcieńczalnika, tzn. } 1,05 \text{ ATA})$

**NOWOŚĆ** Planer dekompresji ostrzega teraz, gdy PPO2 gazu znajduje się poza bezpiecznym zakresem, wyświetlając dany gaz w kolorze czerwonym.

**ZMIANA** Umożliwia ciśnienie rezerwowe do 2400 PSI / 165 bar jak w Perdix.

**USPRAWNIENIE** Przy przełączaniu z BO na CC podczas nurkowania, automatycznie wybrany zostanie najlepszy gaz. Zachowanie to jest teraz takie samo jak w innych produktach (Petrel, Perdix itp.).

# Shearwater Teric

## Uwagi dotyczące wydania oprogramowania sprzętowego

### WERSJA 16 2019.05.14

- ZMIANA** Usunięto wyłączenie silnika wibracyjnego przy niskim poziomie naładowania baterii.
- NAPRAWA** Naprawiono problem z obliczaniem SAC polegający na odfiltrowywaniu wzrostów ciśnienia (które mogą się zdarzyć w rzeczywistych warunkach) z obliczeń średniej, ale z błędem obejmującym dalsze aktualizowanie mianownika obliczeń średniej.
- NAPRAWA** Naprawiono problem polegający na tym, że wyłączenie przy krytycznie niskim poziomie naładowania baterii podczas nurkowania spowodowałoby natychmiastowe ponowne włączenie urządzenia.
- ZMIANA** Gdy wyłączenie nastąpiło z powodu krytycznie niskiego poziomu naładowania baterii, nie włącza się już z powodu alarmów lub minutników.
- NAPRAWA** Naprawiono problem polegający na tym, że pierwsza strona wyniku planera dekompresji BO mogła zostać pominięta w przypadku naciśnięcia przycisku podczas wykonywania obliczeń.
- ZMIANA** Nurkowania fabryczne będą teraz oznaczane jako „Factory” (Fabryczne) (dotyczy tylko nowych nurkowań fabrycznych).
- NAPRAWA** Naprawiono problem dotyczącym nieobracającego się wyświetlacza po włożeniu do ładowarki, gdy kompas był całkowicie wyłączony.
- NAPRAWA** Naprawiono problemy z ustawianiem deklinacji kompasu, które nie działało.
- USPRAWNIENIE** Zwiększono atrakcyjność edytora deklinacji poprzez pokazanie surowych i dostosowanych nagłówek kompasu podczas edycji.
- NAPRAWA** Naprawiono problem, który powodował, że dziennik mógł nie być wyświetlany w bardzo szczególnych okolicznościach.

## Shearwater Teric

### Uwagi dotyczące wydania oprogramowania sprzętowego

## WERSJA 13 DO 15



UWAGA

Wersje 13 do 15 nie zostały wydane publicznie.

## WERSJA 12 2019.01.25



UWAGA

Wydanie to zostało zainstalowane w nowo wytworzonych produktach, ale nie zostało udostępnione publicznie w żaden inny sposób. Żadnych zmian funkcjonalnych, tylko wsparcie drobnych zmian produkcyjnych.

NOWOŚĆ

Dodano obsługę alternatywnej pamięci Flash.

## WERSJA 11 2019.01.03



UWAGA

To wydanie nie jest głównym wydaniem funkcji, ale jest zalecane wszystkim użytkownikom w celu rozwiązania kilku drobnych problemów.

**NOWOŚĆ**

Dodano obsługę dodatkowego alternatywnego sterownika OLED.

**NAPRAWA**

Poprawiono błąd polegający na nieprawidłowej aktualizacji przerwy powierzchniowej w trybie Freedive (Nurkowanie swobodne) po zakończeniu trybu czuwania.

**NAPRAWA**

Naprawiono formatowanie numerów seryjnych w zapisie otwierającym dziennik i zapisie kończącym dziennik (jest teraz zgodne z formatowaniem Petrel).

**NAPRAWA**

Poprawiono problem z pomiarem czasu, który bardzo rzadko mógł skutkować pojedynczym błędnym odczytem czujnika głębokości. Mogło to wskazywać na nieprawidłową głębokość maksymalną w dzienniku nurkowań.

## WERSJA 10 2018.10.04



UWAGA

To wydanie nie jest głównym wydaniem funkcji.

**NOWOŚĆ**

Dodano obsługę alternatywnego sterownika OLED

**NAPRAWA**

Naprawiono problem w planerze NDL polegający na tym, że wyłączone gazy były używane, jeśli indeks danego gazu został włączony podczas poprzedniego uruchomienia planera NDL. Miało to wpływ tylko na planer i nie dotyczyło obliczeń podczas nurkowania.

# Shearwater Teric

## Uwagi dotyczące wydania oprogramowania sprzętowego

### WERSJA 09 2018.08.16



**UWAGA**

To wydanie nie jest głównym wydaniem funkcji. Zawiera ono drobne usprawnienia i naprawia niektóre problemy, głównie związane z ładowaniem. Ta aktualizacja jest zalecana dla wszystkich użytkowników.

**USPRAWNIENIE**

Zwiększona dokładność wskaźnika poziomu naładowania baterii, szczególnie podczas ładowania.

**ZMIANA**

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, wszystkie tarcze zegarka będą teraz obowiązkowo wyświetlać ikonę wskaźnika poziomu naładowania baterii, aby ostrzec użytkownika o niskim poziomie naładowania baterii.

**ZMIANA**

Ostrzeżenie „Low Battery” (Niski poziom naładowania baterii) pojawia się teraz tylko na 5 sekund, po czym automatycznie znika. Wcześniej użytkownik musiał skasować ostrzeżenie, potwierdzając je poprzez naciśnięcie przycisku, ale nie jest to już konieczne, ponieważ wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii jest teraz stale wyświetlany, gdy poziom naładowania baterii jest niski.

**ZMIANA**

W trybie CCR wymusza teraz 6 m (20 ft) odstęp pomiędzy automatycznie ustawionymi punktami zmiany głębokości w górę i w dół.

**ZMIANA**

Zmieniono zasady określania ciśnienia początkowego i końcowego butli AI oraz obliczania średniego SAC. Zasady te będą miały zastosowanie do Cloud i innych produktów z nowymi wydaniem.

**NAPRAWA**

Dodano nowe strefy czasowe dla Adelaide +9:30, Nowej Fundlandii -3:30, Birmy i Wysp Kokosowych +6:30.

**NAPRAWA**

Naprawiono niektóre zachowania obudowy narożnej podczas ładowania, zwłaszcza w przypadku ładowarek innych producentów.



# Shearwater Teric

## Uwagi dotyczące wydania oprogramowania sprzętowego

### WERSJA 09 2018.08.16

- NAPRAWA** Dodano wskaźnik tempa wynurzania do trybu pomiarowego.
- NAPRAWA** Naprawiono problem związany z blokadą wyświetlacza po wyjęciu Teric z ładowarki.
- NAPRAWA** Naprawiono problem związany z wyświetlaniem komunikatu „Unknown Reset” (Nieznany reset) w trybie czuwania. Problem ten nie powodował żadnych innych skutków ubocznych poza komunikatem o nieznanym resecie.
- USPRAWNIENIE** Wewnętrzne usprawnienia w celu zwiększenia wydajności produkcji. Brak zmian dla użytkownika końcowego.

### WERSJA 07 I 08

Wersje 07 i 08 nie zostały wydane publicznie.

### WERSJA 06 2018.05.28

Pierwszym wydaniem publicznym dla Teric była wersja 06.